

(DE) Montageanleitung

Verrohrungs-Set UVS D für WBS

(FR) Instructions de montage

Kit de tuyaux UVS D pour WBS

(IT) Istruzioni di montaggio

Set tubi di collegamento UVS D per WBS

(DK) Installationsvejledning

Rørføringssæt UVS D til WBS

(PL) Instrukcja montażu

Zestaw oruowania UVS D dla kotłów WBS

(CZ) Návod k montáži

Souprava propojovacích trubek UVS D pro WBS

Inhaltsverzeichnis

(DE)

1.	Zu dieser Anleitung.....	5
1.1	Inhalt dieser Anleitung.....	5
1.2	Verwendete Symbole.....	5
1.3	An wen wendet sich diese Anleitung?.....	5
1.4	Lieferumfang.....	5
2.	Sicherheit.....	6
2.1	Bestimmungsgemäße Verwendung.....	6
2.2	Allgemeine Sicherheitshinweise.....	6
3.	Montage.....	7
3.1	Abmessungen.....	7
3.2	Montage Verrohrungs-Set.....	8
4.	Installation.....	9
4.1	Elektrische Installation.....	9
4.2	Installation des Verrohrungs-Set.....	9

Sommaire

(FR)

1.	A propos des présentes instructions.....	11
1.1	Contenu des présentes instructions.....	11
1.2	Symboles utilisés.....	11
1.3	A qui s'adresse ce manuel?.....	11
1.4	Etendue de la livraison.....	11
2.	Sécurité.....	12
2.1	Utilisation conforme aux fins prévues.....	12
2.2	Consignes générales de sécurité.....	12
3.	Montage.....	13
3.1	Dimensions.....	13
3.2	Montage du kit de tuyaux.....	14
4.	Installation.....	16
4.1	Branchemet électrique (général).....	16
4.2	Installation du kit de câblage.....	16

Indice

(IT)

1.	Introduzione.....	18
1.1	Contenuto di questo manuale.....	18
1.2	Simboli utilizzati.....	18
1.3	A chi si rivolge questo manuale?.....	18
1.4	Dotazione di fornitura.....	18
2.	Sicurezza.....	19
2.1	Utilizzo appropriato.....	19
2.2	Norme di sicurezza generali.....	19
3.	Montaggio.....	20
3.1	Dimensioni.....	20
3.2	Montaggio del set tubi di collegamento.....	21
4.	Installazione.....	23
4.1	Allacciamento elettrico.....	23
4.2	Installazione del set di tubi di collegamento.....	23

Indholdsfortegnelse

(DK)

1.	Om denne vejledning.....	25
1.1	Denne vejlednings indhold.....	25
1.2	Anvendte symboler.....	25
1.3	Hvem henvender denne vejledning sig til?.....	25
1.4	Leveringsomfang.....	25
2.	Sikkerhed.....	26
2.1	Forskriftsmæssig anvendelse.....	26
2.2	Generelle sikkerhedsinstruktioner.....	26
3.	Montering.....	27
3.1	Mål.....	27
3.2	Montering af rørføringssæt.....	28
4.	Installation.....	29
4.1	El-installation.....	29
4.2	Installation af rørføringssættet.....	29

Spis treści

(PL)

1.	Uwagi dotyczące niniejszej instrukcji montażu.....	31
1.1	Treść niniejszej instrukcji montażu.....	31
1.2	Zastosowane symbole.....	31
1.3	Dla kogo przeznaczona jest niniejsza instrukcja montażu?.....	31
1.4	Zakres dostawy.....	31
2.	Bezpieczeństwo.....	32
2.1	Zastosowanie zgodnie z przeznaczeniem.....	32
2.2	Ogólne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa.....	32
3.	Montaż.....	33
3.1	Wymiary.....	33
3.2	Montaż zestawu oruowania.....	34
4.	Montaż.....	36
4.1	Instalacja elektryczna.....	36
4.2	Montaż zestawu oruowania.....	36

Obsah

(CZ)

1.	K tomuto návodu.....	38
1.1	Obsahem tohoto návodu.....	38
1.2	Použité symboly.....	38
1.3	Komu je určený tento návod?.....	38
1.4	Rozsah dodávky.....	38
2.	Bezpečnost.....	39
2.1	Použití v souladu s určeným účelem.....	39
2.2	Všeobecné bezpečnostní pokyny.....	39
3.	Montáž.....	40
3.1	Rozměry.....	40
3.2	Montáž soupravy propojovacích trubek.....	41
4.	Instalace.....	42
4.1	Elektrická instalace.....	42

1. Zu dieser Anleitung

Lesen Sie diese Anleitung vor der Montage des Zubehörs sorgfältig durch!

1.1 Inhalt dieser Anleitung

Inhalt dieser Anleitung ist die Montage des Verrohrungs-Sets UVS D.



Beachten Sie außerdem die *Installationsanleitung* des Gas-Brennwertkessel WBS.

1.2 Verwendete Symbole



Gefahr! Bei Nichtbeachtung der Warnung besteht Gefahr für Leib und Leben.



Stromschlaggefahr! Bei Nichtbeachtung der Warnung besteht Gefahr für Leib und Leben durch Elektrizität!



Achtung! Bei Nichtbeachtung der Warnung besteht Gefahr für die Umwelt und das Gerät.



Hinweis/Tipp: Hier finden Sie Hintergrundinformationen und hilfreiche Tipps.



Verweis auf zusätzliche Informationen in anderen Unterlagen.

1.3 An wen wendet sich diese Anleitung?

Diese Montageanleitung wendet sich an den Heizungsfachmann, der das Zubehör montiert.

1.4 Lieferumfang

- Speichervorlaufschlauch (rot markiert)
- Speichernrücklaufschlauch (blau markiert)
- Speichervorlaufrohr (universal)
- Speichernrücklaufrohr (universal)
- 2 Überwurfmuttern $\frac{3}{4}$ "
- Dreiegeventil mit Stellmotor
- Anschlussleitung für Dreiegeventil
- 6 Dichtungen (\varnothing 24 mm)
- Speicherfühler
- Kabelverschraubungen
- Durchführungsstüllen

2. Sicherheit



Gefahr! Beachten Sie unbedingt die folgenden Sicherheitshinweise! Sie gefährden sonst sich selbst und andere.

2.1 Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Verrohrungs-Set UVS D dient zur Anbindung eines BRÖTJE-Trinkwasserspeichers oder Fremdspeichers an Gas-Brennwertkessel der Serie WBS (die Verrohrung außerhalb des Kessels ist bauseits zu verlegen).

2.2 Allgemeine Sicherheitshinweise



Stromschlaggefahr! Alle mit der Installation verbundenen Elektroarbeiten dürfen nur von einer elektrotechnisch ausgebildeten Fachkraft durchgeführt werden!



Achtung! Bei der Installation des Zubehörs besteht die Gefahr erheblicher Sachschäden. Deshalb darf das Zubehör nur durch Fachunternehmen montiert und durch Sachkundige der Erstellerfirmen erstmalig in Betrieb genommen werden!

Verwendetes Zubehör muss den Technischen Regeln entsprechen und vom Hersteller in Verbindung mit diesem Zubehör zugelassen sein.



Achtung! Es dürfen nur Original-Ersatzteile verwendet werden.

Eigenmächtige Umbauten und Veränderungen am Zubehör sind nicht gestattet, da sie Menschen gefährden und zu Schäden am Zubehör führen können. Bei Nichtbeachtung erlischt die Zulassung des Zubehörs.

3. Montage

**Stromschlaggefahr! Anlage spannungsfrei schalten!**

Vor Durchführung der Installationsarbeiten ist die gesamte Anlage spannungsfrei zu schalten und gegen Wiedereinschalten zu sichern!


**Gefahr! Montagearbeiten nur durch Fachunternehmen!**

Die Montagearbeiten dürfen nur durch Fachunternehmen ausgeführt werden und durch Sachkundige der Erstellerfirmen erstmalig in Betrieb genommen werden.
Die Montageanleitungen des Wandkessels und des Speichers sind zu beachten.

**Verbrennungsgefahr! Kessel vor der Montage des Zubehörs abkühlen lassen!**


3.1 Abmessungen

Abb. 1: Abmessungen WBS

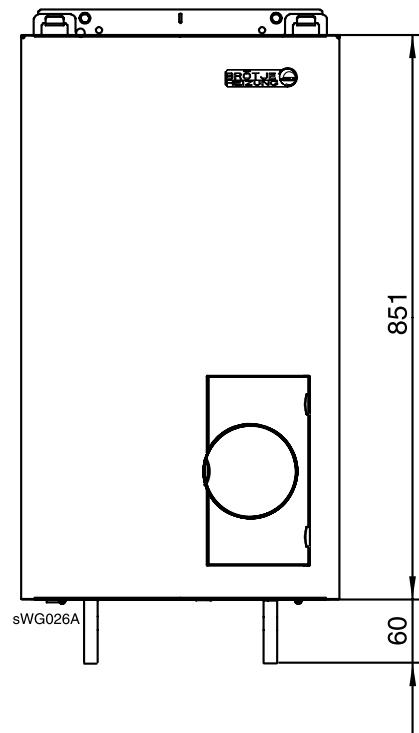

(DE) Montage

3.2 Montage Verrohrungs-Set

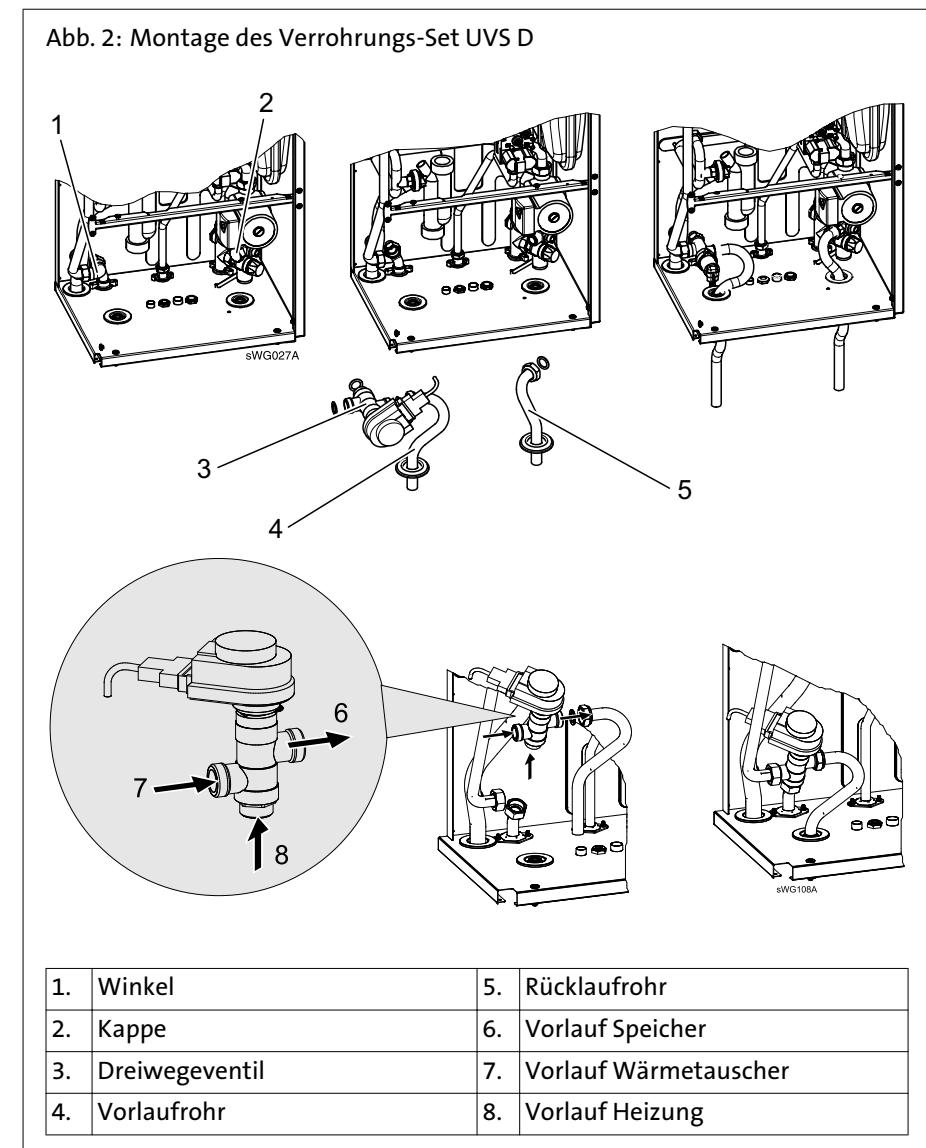

1. Kessel durch Schließen der Absperrventile vom Heizungsnetz trennen
2. Kesselwasser ablassen
3. Verkleidungs-Vorderwand entfernen
4. Regelungsklappe nach vorn herausklappen
5. Winkel in der Vorlaufleitung (Abb. 2) des Gas-Brennwertgerätes demontieren
6. Gummistopfen im Bodenblech demontieren
7. Durchführungsstüllen im Bodenblech montieren
8. Dreiwegeventil mit den beiliegenden Flachdichtungen anstelle des Winkels montieren
9. Kappe $\frac{3}{4}$ " an der Rücklaufleitung (Abb.2) unterhalb der Pumpe abschrauben
10. Speichervorlaufrohr (rot markiert) zwischen Dreiwegeventil und Speicher montieren
11. Speicherrücklaufrohr (blau markiert) zwischen Rücklauf des Gas-Brennwertgerätes und Speicher montieren



Achtung! Kessel muss luftdicht sein!

Auf richtigen Sitz der Durchführungsstüllen achten. Die Durchführungen müssen luftdicht verschlossen sein.

4. Installation

4.1 Elektrische Installation



Stromschlaggefahr! Alle mit der Installation verbundenen Elektroarbeiten dürfen nur von einer elektrotechnisch ausgebildeten Fachkraft durchgeführt werden! Vor Durchführung der Installationsarbeiten ist die gesamte Anlage spannungsfrei zu schalten!

Vorschriftsmäßige Erdung beachten.

Die wasserführenden Rohrleitungen müssen in den Schutzleiterkreis einbezogen werden.

Netzspannung: 1/N/PE
AC 230 V, 50 Hz

Bei der Installation sind in Deutschland die VDE- und örtlichen Bestimmungen, in allen anderen Ländern die einschlägigen Vorschriften zu beachten.



Hinweise: Alle Leitungen müssen innerhalb der Kesselverkleidung in den vorgesehenen Kabelschellen verlegt und in den vorhandenen Zugentlastungen des Schaltfeldes festgesetzt werden.

Leitungslängen

Fühler- und Busleitungen führen keine Netzspannung, sondern Schutzkleinspannung. Sie dürfen nicht parallel mit Netzleitungen geführt werden (Störsignale). Andernfalls sind abgeschirmte Leitungen zu verlegen.

Zulässige Leitungslängen:

Cu-Leitung bis 20 m: 0,8 mm²


Cu-Leitung bis 80 m: 1 mm²

Cu-Leitung bis 120 m: 1,5 mm²

Leitungstypen: z.B. LIYY oder LiYCY 2 x 0,8

4.2 Installation des Verrohrungs-Set

Abb. 3: Anschlussplan WBS

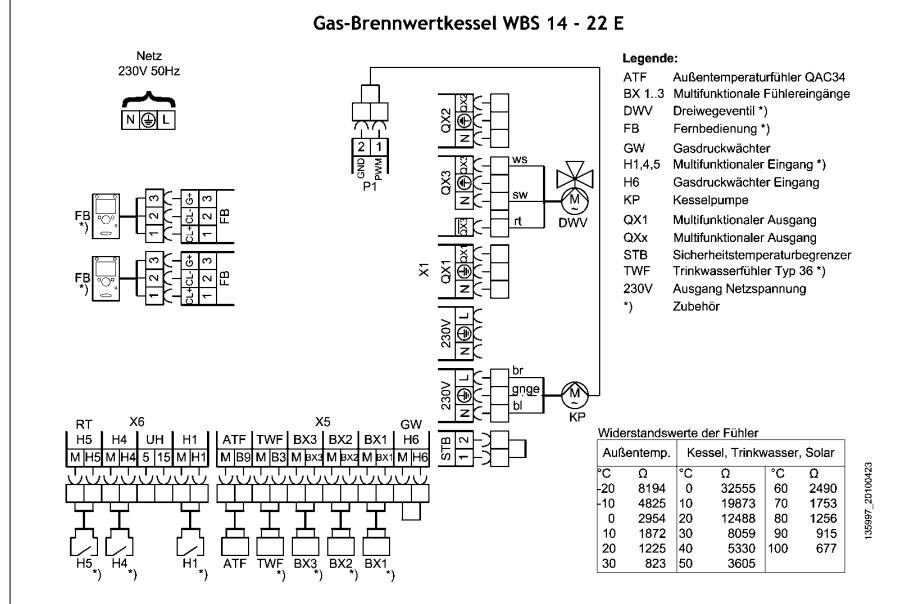

(DE) Installation

1. Verkleidungs-Vorderwand entfernen
2. Regelungsklappe nach vorn herausklappen
3. Deckel der Kesselregelung entfernen
4. Anschlussleitung des Dreiwegeventils am Anschluss QX3 (Klemmenleiste X1) der Kesselregelung ISR-LMS anschließen (siehe Anschlussplan, Abb. 3)
5. Beiliegende Kabelverschraubung im Bodenblech montieren
6. Speicherfühler durch die Kabelverschraubung führen
7. Anschlussleitung des Speicherfühlers am Anschluss TWF (Klemmenleiste X5) der Kesselregelung ISR-LMS anschließen (siehe Anschlussplan, Abb. 3)



Hinweis: Alle Leitungen müssen innerhalb der Kesselverkleidung in den vorgesehenen Kabelschellen verlegt und in den vorhandenen Zugentlastungen des Schaltfeldes festgesetzt werden.

1. A propos des présentes instructions

Veuillez lire attentivement les instructions avant le montage de accessoire!

1.1 Contenu des présentes instructions

Les présentes instructions portent sur le montage du kit de tuyaux UVS D.



Veuillez également tenir compte des *instructions d'installation* de la chaudière gaz à condensation WBS.

1.2 Symboles utilisés



Danger! La non-observation de l'avertissement entraîne un risque de blessures et de mort.



Risque de décharge électrique ! La non-observation de l'avertissement entraîne un risque de blessures et de mort dû à l'électricité!



Attention! La non-observation de l'avertissement entraîne un risque pour l'environnement et l'appareil.



Consigne/conseil: Vous trouverez ici des informations annexes et des conseils précieux.



Renvoi des informations complémentaires dans d'autres documents.

1.3 A qui s'adresse ce manuel?

Ce manuel s'adresse au chauffagiste installant les accessoires.

1.4 Etendue de la livraison

- Flexible de départ ballon (marqué en rouge)
- Flexible de retour ballon (marqué en bleu)
- Tuyau départ ballon (universel)
- Tuyau retour ballon (universel)
- 2 écrous chapeaux $\frac{3}{4}$ "
- Vanne 3-voies avec servomoteur
- Câble de raccordement pour la vanne 3-voies
- 6 joints (\varnothing 24 mm)
- Inférieure
- Raccord à vis à câble
- Passe-câbles

2. Sécurité



Danger! Observez absolument les consignes de sécurité suivantes ! Dans le cas contraire, vous vous exposez, vous et des tiers, à des risques.

2.1 Utilisation conforme aux fins prévues

Le kit de tuyaux UVS D sert à raccorder un ballon d'eau potable BRÖTJE ou un ballon d'une autre marque à la chaudière de condensation à gaz de la série WBS (la tuyauterie en dehors de la chaudière doit être posée par le client).

2.2 Consignes générales de sécurité



Risque de décharge électrique ! Tous les travaux électriques liés à l'installation doivent uniquement être effectués par des électriciens agréés !



Attention! Lors de l'installation de l'accessoire, il y a risque de dommages considérables pour le matériel. C'est pourquoi l'accessoire doit uniquement être monté par des spécialistes et être mis pour la première fois en service par des experts !

Les accessoires utilisés doivent correspondre aux règles techniques et être autorisés par le fabricant en combinaison avec cet accessoire.



Seules des pièces détachées d'origine doivent être utilisées.

Il est interdit de monter des éléments et de modifier l'accessoire sous risque d'exposer le personnel à des dangers et d'endommager l'accessoire. L'homologation de l'accessoire expire en cas de non-observation.

3. Montage



Risque de décharge électrique ! L'installation doit être mise hors tension!
Avant d'effectuer les travaux d'installation, toute l'installation doit être mise hors tension et sécurisée contre une remise en marche involontaire!




Danger! Travaux de montage uniquement par une entreprise spécialisée !
Les travaux de montage doivent être réalisés par des entreprises spécialisées et la première mise en service doit être effectuée par le service technique.
Les instructions de montage de la chaudière murale et du ballon sont à observer.



Risque de brûlure! Avant le montage des accessoires laisser refroidir la chaudière!

3.1 Dimensions


Fig. 1: Dimensions WBS

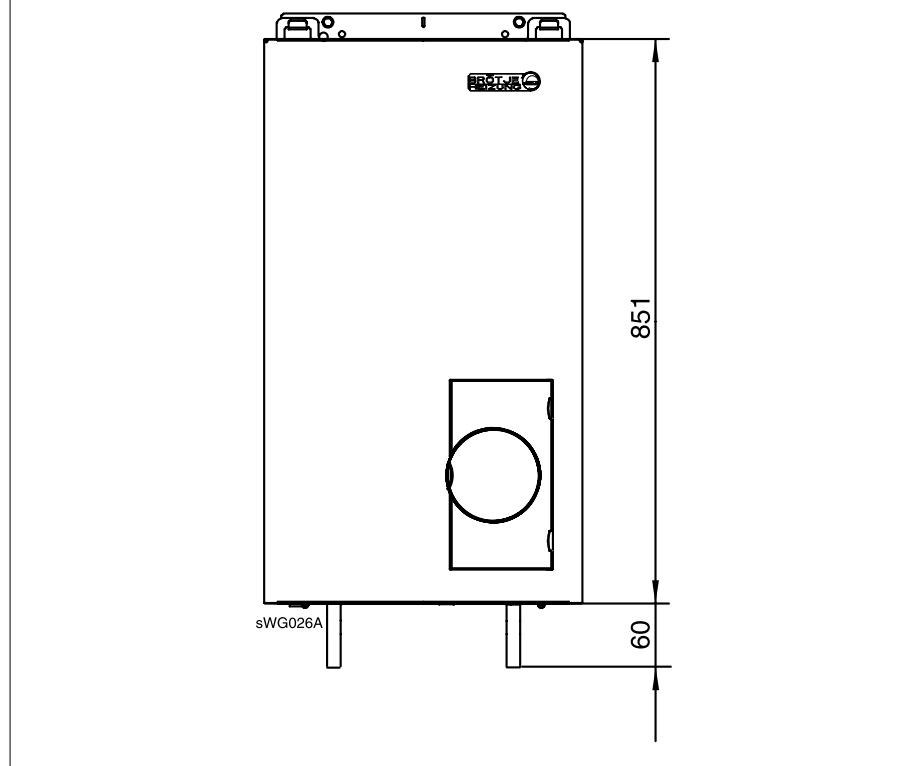

FR Montage

3.2 Montage du kit de tuyaux

Fig. 2: Montage du kit de tuyauxUVS D

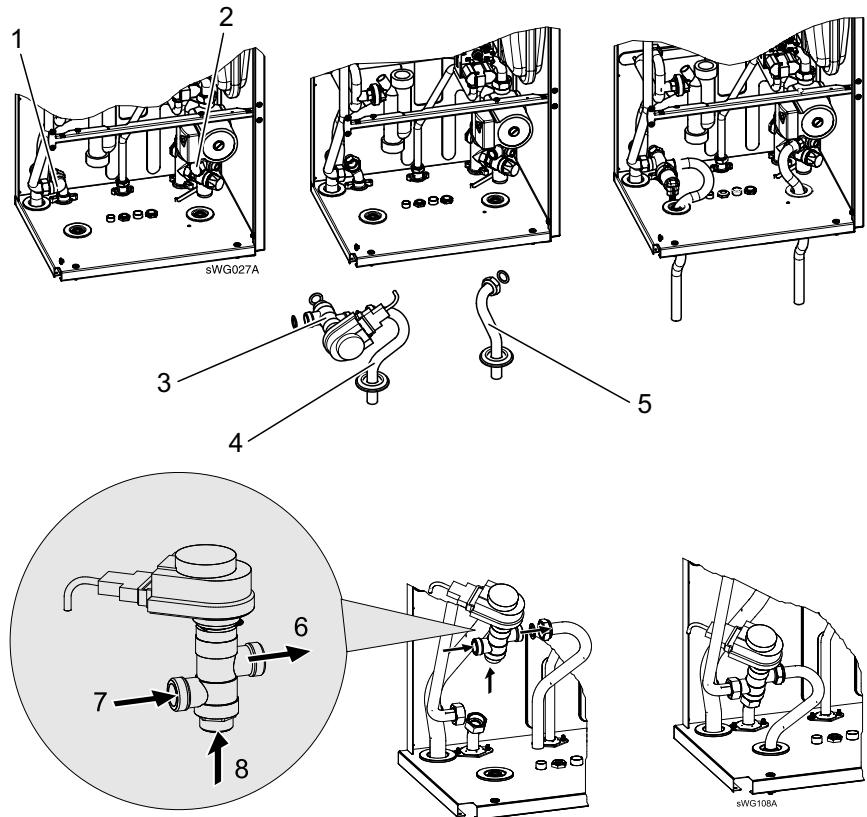

1. Équerre	5. Tuyau de retour
2. Bouchon	6. Départ du ballon
3. Vanne 3-voies	7. Départ echangeur thermique
4. Tuyau de départ	8. Départ chauffage

1. Débrancher la chaudière par fermer le robinetterie
2. Ecoulement l'eau de la chaudière
3. Détacher la partie antérieure
4. Ouvrir le clapet de la régulation vers l'avant
5. Démonter l'équerre se trouvant dans la conduite départ (Fig. 2) de l'appareil de condensation au gaz
6. Démonter le bouchon en caoutchouc se trouvant dans la tôle de fond
7. Monter les passe-câbles dans la tôle de fond
8. Monter le distributeurs à trois voies avec les joints d'étanchéité plats fournis à la place de l'équerre
9. Dévisser le capuchon $\frac{3}{4}$ " sur la conduite de retour (fig. 2) se trouvant sous la pompe
10. Monter le tuyau départ ballon (marqué en rouge) entre le distributeur à trois voies et le ballon
11. Monter le tuyau retour du ballon (marqué en bleu) entre le retour de l'appareil de condensation à gaz et le ballon

**Attention! La chaudière doit être étanche à l'air !**

Faire attention à la bonne tenue des passe-câbles. Les passages doivent être fermés de manière étanche à l'air.

4. Installation

4.1 Branchement électrique (général)



Risque de décharge électrique ! Tous les travaux électriques liés à l'installation doivent uniquement être effectués par des électriciens agréés ! Avant d'effectuer les travaux d'installation, toute l'installation doit être mise hors tension ! Vérifier la mise à la terre.

Les tuyauteries conductrices d'eau doivent être intégrées au circuit des conducteurs de protection.

Tension secteur: 1/N/PE
AC 230 V, 50 Hz

Lors de l'installation de la chaudière en Allemagne, les dispositions VDE et locales doivent être observées ainsi que les prescriptions concernées dans les autres pays.



Consignes : Toutes les conduites se trouvant à l'intérieur de l'habillage de la chaudière doivent être placées dans les colliers prévus à cette fin et bloquées dans les passe-câbles disponibles du caisson du tableau de commande.

Longueurs de câbles

Sonde- et conduites bus ne sont pas conductrices de tension secteur mais d'une basse tension de protection. Elles ne doivent pas être posées parallèlement aux câbles secteur (signaux perturbateurs). Dans le cas contraire, des conduites blindées doivent être posées.

Longueurs de conduites admissibles:

Conduit en cuivre jusqu'à 20 m : mm² 0,8 mm²


Conduit en cuivre jusqu'à 80 m : mm² 1 mm²

Conduit en cuivre jusqu'à 120 m : mm² 1,5 mm²

Types de câbles: par. ex. LIYY ou LiYCY 2 x 0,8

4.2 Installation du kit de câblage

Fig. 3: Schéma de branchement WBS

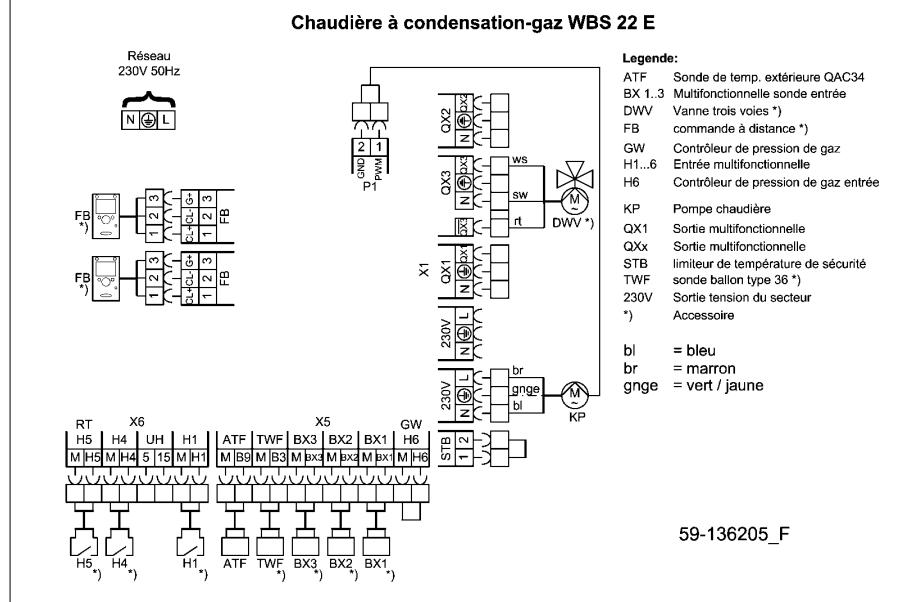

1. Détacher la partie antérieure
2. Ouvrir le clapet de la régulation vers l'avant
3. Retirer le couvercle de la régulation de la chaudière
4. Raccorder le câble de raccordement du distributeur à trois voies sur le raccord QX3 (bornier X1) de la régulation de la chaudière ISR-LMS (voir schéma de câblage, *Fig. 3*)
5. Monter les vis de câblage dans la tôle de fond
6. Introduire la sonde ballon par le raccord à vis du câble
7. Raccorder le câble de raccordement de la sonde ballon sur le raccord TWF (bornier X5) de la régulation de la chaudière ISR-LMS (voir schéma de câblage, *Fig. 3*)



Remarque: Toutes les conduites doivent être posées à l'intérieur de l'habillage de la chaudière dans les colliers prévus à cette fin et fixées dans les passe-câbles du panneau de commande de la chaudière.

1. Introduzione

Leggere attentamente queste istruzioni prima di montare gli accessori!

1.1 Contenuto di questo manuale

Questo manuale descrive il montaggio del set dei tubi di collegamento UVS D.



Si raccomanda di osservare quanto prescritto nelle *istruzioni di installazione* della caldaia a condensazione a gas WBS.

1.2 Simboli utilizzati



Pericolo! Pericolo di morte se non si osservano gli avvertimenti.



Pericolo di scosse elettriche! Pericolo di morte per scossa elettrica se non si osservano gli avvertimenti!



Attenzione! Pericolo per l'ambiente e per l'apparecchio se non si rispettano gli avvertimenti.



Avvertenza/consiglio: Qui vengono forniti informazioni dettagliate e consigli utili.



Rinvio a informazioni supplementari in altra documentazione.

1.3 A chi si rivolge questo manuale?

Queste istruzioni sono rivolte all'installatore che effettua il montaggio degli accessori.

1.4 Dotazione di fornitura

- Tubo flessibile di mandata bollitore (marcato in rosso)
- Tubo flessibile di ritorno bollitore (marcato in blu)
- Tubo di mandata bollitore (universale)
- Tubo di ritorno bollitore (universale)
- 2 dadi per raccordi $\frac{3}{4}$ "
- Valvola a tre vie con motore regolabile
- Cavi di collegamento per la valvola a tre vie
- 6 guarnizioni (\varnothing 24 mm)
- Sonda bollitore
- Pressacavo
- Passacavi

2. Sicurezza



Pericolo! Osservare le seguenti norme sulla sicurezza! In caso contrario mettete in pericolo voi stessi e le altre persone.

2.1 Utilizzo appropriato

Il set di tubo di collegamento UVS D serve per collegare il serbatoio ACS BRÖTJE o un bollitore esterno alla caldaia a gas a condensazione della serie WBS (i tubi esterni alla caldaia sono da posare a cura del cliente).

2.2 Norme di sicurezza generali



Pericolo di scosse elettriche! Tutti i lavori elettrici durante l'installazione devono essere effettuati esclusivamente da un elettrotecnico competente!



Attenzione! Durante l'installazione degli accessori sussiste il pericolo di causare danni materiali rilevanti. Pertanto gli accessori devono essere montati esclusivamente da ditte qualificate e la prima messa in funzione deve essere eseguita da personale competente delle ditte produttrici!

Gli accessori utilizzati devono soddisfare le regole tecniche ed essere omologati dal produttore in abbinamento con l'apparecchio.

Devono essere utilizzati solo ricambi originali.



Non è consentito smontare e modificare arbitrariamente gli accessori, perché si possono mettere in pericolo gli uomini e causare danni agli accessori. In caso di mancata osservanza decadono l'omologazione e la garanzia dell'accessorio.

3. Montaggio



Pericolo di scosse elettriche! Togliere la tensione all'intero impianto!

Prima di eseguire i lavori di installazione togliere la tensione dalla caldaia e assicurarla contro riaccensioni!



Pericolo! I lavori di montaggio devono essere eseguiti esclusivamente da Ditte specializzate!


I lavori di montaggio possono essere eseguiti esclusivamente da Ditte specializzate e la prima messa in funzione eseguita solo da un tecnico qualificato.
Osservare le istruzioni di montaggio della caldaia e del bollitore.



Pericolo di scottature! Prima di montare l'accessorio, fare raffreddare la caldaia!


3.1 Dimensioni

Fig. 1: Dimensioni WBS

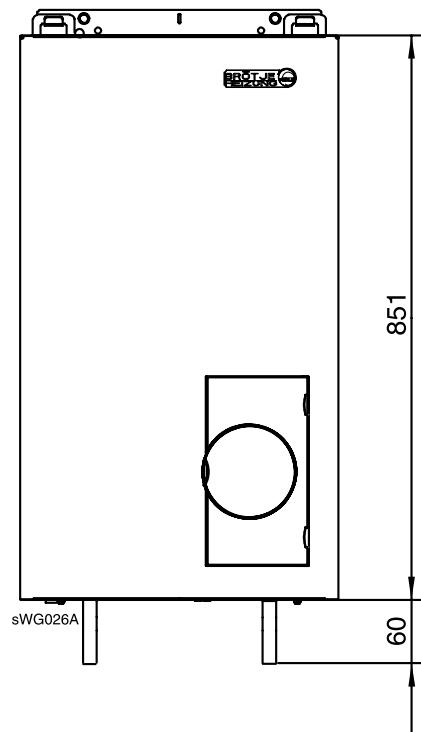

3.2 Montaggio del set tubi di collegamento

Fig. 2: Montaggio del set tubi di collegamento UVS D

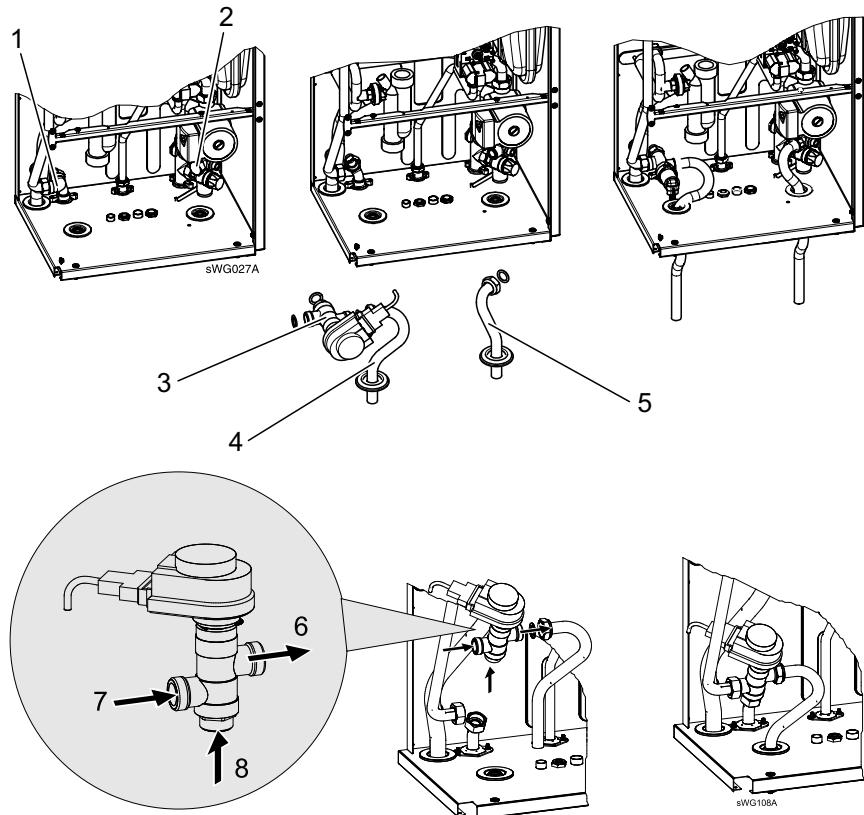

1°	Angolo	5.	ritorno
2°	Tappo	6.	Mandata bollitore
3°	Valvola a tre vie	7.	Mandata scambiatore di calore
4.	Tubo mandata	8.	Mandata riscaldamento

1. Separare la caldaia chiudendo le valvole di intercettazione dalla rete riscaldamento
2. Scaricare l'acqua di caldaia
3. Togliere il pannello anteriore di rivestimento
4. Aprire in avanti il coperchio di regolazione
5. Smontare l'angolo nella condotta di mandata (Fig. 2) della caldaia a gas a condensazione
6. Smontare i tappi di gomma nel basamento
7. Montare i passacavi nel basamento
8. Montare la valvola a tre vie con le guarnizioni piatte comprese nella fornitura al posto dell'angolo
9. Svitare il tappo $\frac{3}{4}$ " sulla tubazione di ritorno (Fig. 2) sotto la pompa
10. Montare il tubo di mandata bollitore (marcato in rosso) fra la valvola a tre vie e il bollitore
11. Montare il tubo di ritorno bollitore (marcato in blu) fra il ritorno della caldaia a gas a condensazione e il bollitore

IT Montaggio



Attenzione! La caldaia deve essere a tenuta d'aria!

Prestare attenzione che i passacavi siano montati correttamente. I passanti devono essere chiusi a tenuta d'aria.

4. Installazione

4.1 Allacciamento elettrico



Pericolo di scosse elettriche! Tutti i lavori elettrici durante l'installazione devono essere effettuati esclusivamente da un elettrotecnico competente! Prima di eseguire i lavori di installazione, togliere la tensione all'intero impianto!
Effettuare il collegamento di terra a norma.
Tutte le tubazioni dell'acqua devono passare per le apposite protezioni e guide.
Tensione di rete: 1/N/PE
AC 230 V, 50 Hz

Durante l'installazione in Germania devono essere osservate le norme VDE e locali, in tutti gli altri Paesi le prescrizioni vigenti in materia.



Avvertenze: Tutti i cavi devono essere posati all'interno del rivestimento della caldaia nelle apposite fascette portacavi e devono essere fissati negli appositi pressacavi del quadro di comando.

Lunghezze cavo

I cavi delle sonde e bus non portano tensione di rete, ma bassa tensione di protezione. Essi non devono venire condotti in parallelo ai cavi rete (segnali di disturbo). In caso contrario devono essere previsti cavi schermati.

Lunghezze cavo consentite:

Cavo Cu fino a 20m: 0,8 mm²


Cavo Cu fino a 80m: 1 mm²

Cavo Cu fino a 120m: 1,5 mm²

Tipi di cavo: ad es. LIYY oppure LiYCY 2 x 0,8

4.2 Installazione del set di tubi di collegamento

Fig. 3: Schema degli allacciamenti WBS

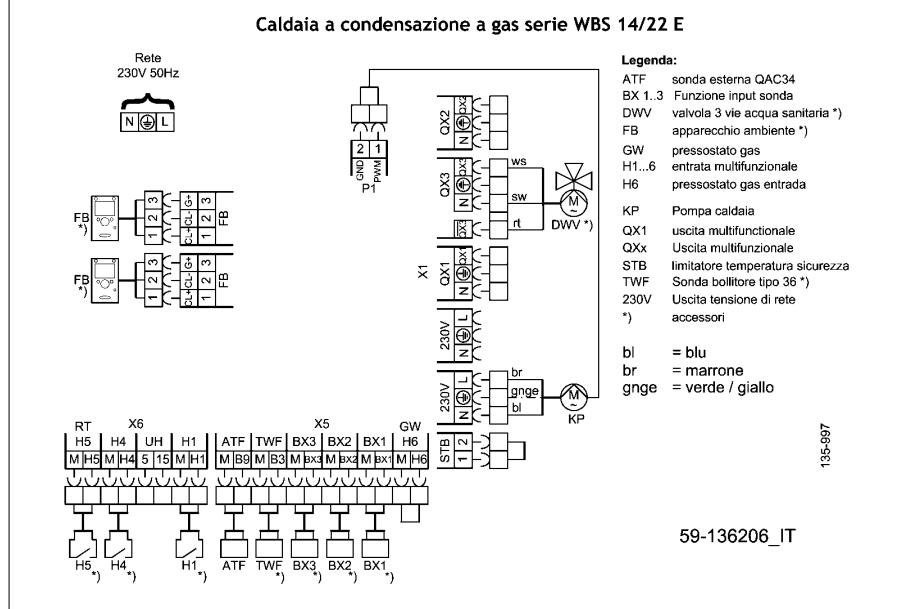

1. Togliere il pannello anteriore di rivestimento
2. Aprire in avanti il coperchio di regolazione

IT Installazione

3. Togliere il coperchio della regolazione della caldaia
4. Collegare il tubo di raccordo della valvola a tre vie all'attacco QX3 (morsettiera X1) della regolazione della caldaia ISR-LMS (vedi schema degli allacciamenti, *Fig. 3*)
5. Montare i pressacavo nel basamento della caldaia
6. Inserire la sonda del bollitore attraverso il fermo cavo
7. Collegare il tubo di raccordo della sonda bollitore all'attacco TWF (morsettiera X5) della regolazione della caldaia ISR-LMS (vedi schema degli allacciamenti, *Fig. 3*)



Avvertenza: Tutte le tubazioni devono essere posate all'interno del rivestimento della caldaia nelle apposite fascette portacavi e fissate nei pressacavi presenti del quadro di comando.

1. Om denne vejledning

Læs denne vejledning grundigt før montering af tilbehør!

1.1 Denne vejlednings indhold

Denne vejlednings indhold omfatter montering af rørføringssættet UVS D.



Følg desuden anvisningerne i *installationsvejledningen* til den kondenserende gas-kedel WBS.

1.2 Anvendte symboler



Fare! Hvis advarslen ikke respekteres, er der fare for liv og lemmer.



Fare for elektrisk stød! Hvis advarslen ikke respekteres, er der fare for liv og lemmer på grund af elektricitet!



OBS! Hvis advarslen ikke respekteres, er der fare for miljø og apparat.



Bemærk/tip: Her kan findes baggrundsinformation og gode råd.



Henvisning til ekstra information i andre dokumenter.

1.3 Hvem henvender denne vejledning sig til?

Denne monteringsvejledning henvender sig til den VVS-installatør, der monterer tilbehøret.

1.4 Leveringsomfang

- Beholders fremløbsslange (markeret rødt)
- Beholders returslange (markeret blåt)
- Beholders fremløbsrør (universalt)
- Beholders retrør (universalt)
- 2 omløbemøtrikker $\frac{3}{4}$ "
- Trevejsventil med motor
- Tilslutningsledning til trevejsventil
- 6 pakninger (\varnothing 24 mm)
- Beholderføler
- Kabelforskruninger
- Gennemføringstilslutninger

2. Sikkerhed



Fare! Det er vigtigt at være opmærksom på følgende sikkerhedsoplysninger! Ellers kan det medføre fare for dig selv og andre.

2.1 Forskriftsmæssig anvendelse

Rørføringssættet UVS D anvendes til forbindelse af BRÖTJE-brugsvandsbeholdere eller beholdere af andre mærker til kondenserende gaskedler i serien WBS (det påhviler kunden at sørge for rørføringen uden for kedlen).

2.2 Generelle sikkerhedsinstruktioner



Fare for elektrisk stød! Alt det med installationen forbundne el-arbejde må kun udføres af personer med en el-teknisk uddannelse!



OBS! Ved installation af tilbehøret er der fare for betydelige materielle skader. Derfor må tilbehøret kun monteres af fagfirmer, og den første idrifttagning skal foretages af montørfirmaets faglærte personale!

Det anvendte udstyr skal opfylde de tekniske regler, og producenten skal have givet tilladelse til dets anvendelse sammen med dette udstyr.



Der må kun anvendes originale reservedele

Egenhændig ombygning og ændring af tilbehør er ikke tilladt, da der ellers opstår fare for personulykker og beskadigelse af tilbehør. Ved manglende overholdelse bortfalder tilbehørets godkendelse.

3. Montering



Fare for elektrisk stød! Anlægget skal være spændingsfrit!
Før udførelse af installationsarbejderne skal anlægget frakobles netspændingen og sikres mod genindkobling!




Fare! Monteringsarbejderne skal udføres af fagfolk!
Disse arbejder må kun udføres af et varmeinstallatørfirma og idrifttages første gang af autoriseret personale fra installatørfirmaet.
Montagevejledningen for gaskedlen og varmtvandsbeholderen skal følges.



Fare for forbrændinger! For der monteres tilbehør, skal kedlen køle af!

3.1 Mål


Fig. 1: Mål WBS

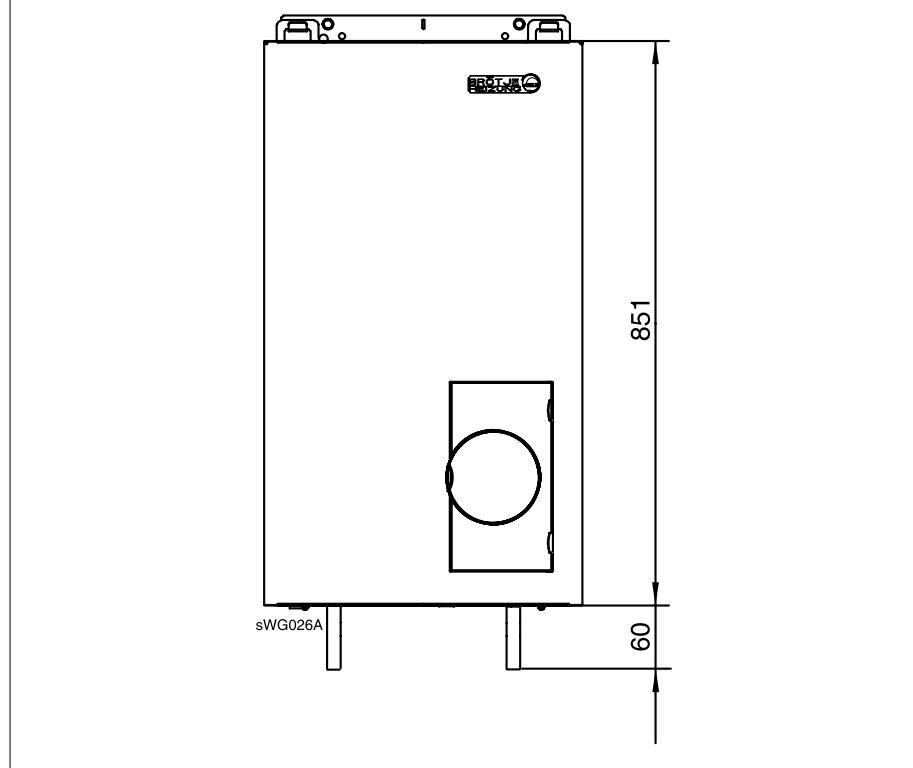

(DK) Montering

3.2 Montering af rørføringssæt

Fig. 2: Montering af rørføringssættet UVS D

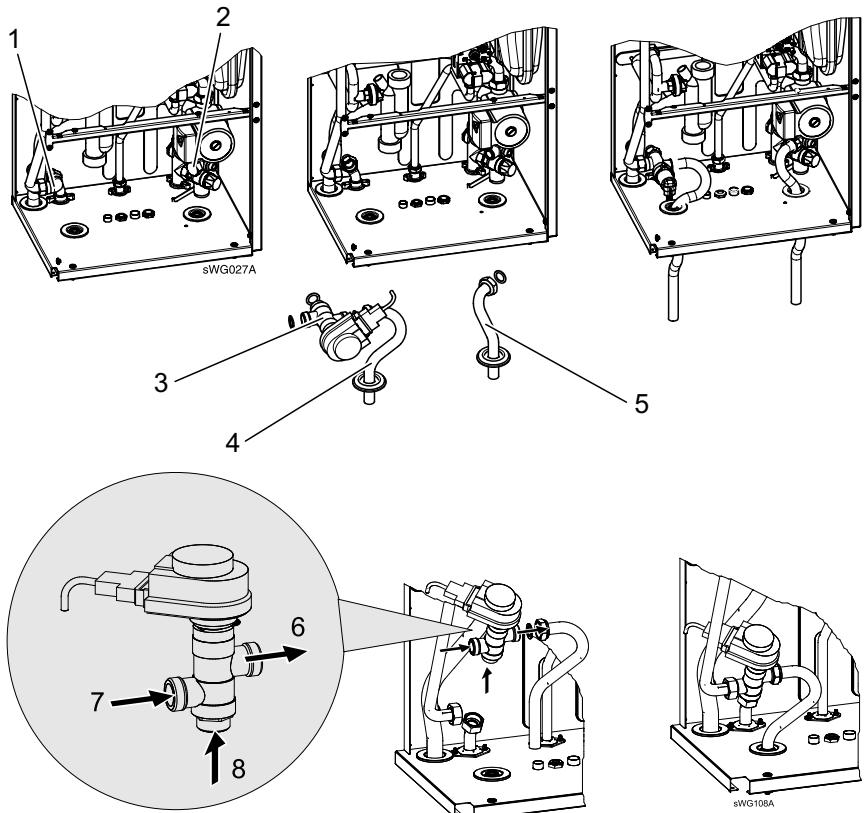

1.	Vinkel	5.	Returløbsrør
2.	Kappe	6.	Fremløb beholder
3.	Trevejsventil	7.	Fremløb varmeveksler
4.	Fremløbsrør	8.	Fremløb opvarmning

1. Kedlen kobles fra varmenettet ved at lukke spærventilerne.
2. Kedelvandet tappes
3. Kappens front fjernes.
4. Reguleringsspjældet vippes fremad
5. Afmonter vinklen i den kondenserende gaskedels fremløbsledning (Fig. 2)
6. Afmonter gummiroppe i gulvpladen
7. Monter gennemføringstilstilslutningerne i gulvpladen
8. Monter trevejsventilen med de medfølgende flade tætninger i stedet for vinklen
9. Skru kappen $\frac{3}{4}$ " på returledningen (bill.2) af under pumpen
10. Monter beholderen fremløbsrør (markeret rødt) mellem trevejsventilen og beholderen
11. Monter beholderens retrør (markeret blåt) mellem den kondenserende gaskedels retur og beholderen



OBS! Kedlen skal være lufttæt!

Sørg for, at gennemføringstilstilslutningerne er placeret rigtigt. Gennemføringerne skal være lukket på lufttæt vis.

4. Installation

4.1 El-installation



Fare for elektrisk stød! Alt det med installationen forbundne el-arbejde må kun udføres af personer med en el-teknisk uddannelse! Før installationsarbejderne udføres, skal hele anlægget gøres spændingsfrit!
 Sørg for en forskriftsmæssig jordforbindelse.
 Rørforbindelsen skal være omfattet af kredsen.
 Netspænding: 1/N/PE
 AC 230 V, 50 Hz

El-tilslutningen skal i Tyskland udføres iht. VDE- samt lokale bestemmelser, i alle andre lande gælder de pågældende bestemmelser.



Henvisninger: Alle ledninger skal trækkes inden for kedelkappen i de dertil indrettede kabelklemmer og fastgøres i panelets trækaflastninger.

Ledningslængder

Føler- og Busledninger fører ingen netspænding, men derimod beskyttelseslavspænding. De må ikke føres parallelt med netledninger (fejsignaler). Gøres dette, skal der lægges afskærmede ledninger.

Tilladt ledningslængde:

Cu-ledning op til 20 m: 0,8 mm²


Cu-ledning op til 80 m: 1 mm²

Cu-ledning op til 120 m: 1,5 mm²

Ledningstyper: f.eks. LIYY eller LiYCY 2 x 0,8

4.2 Installation af rørforingssættet

Fig. 3: Tilslutningsdiagram WBS

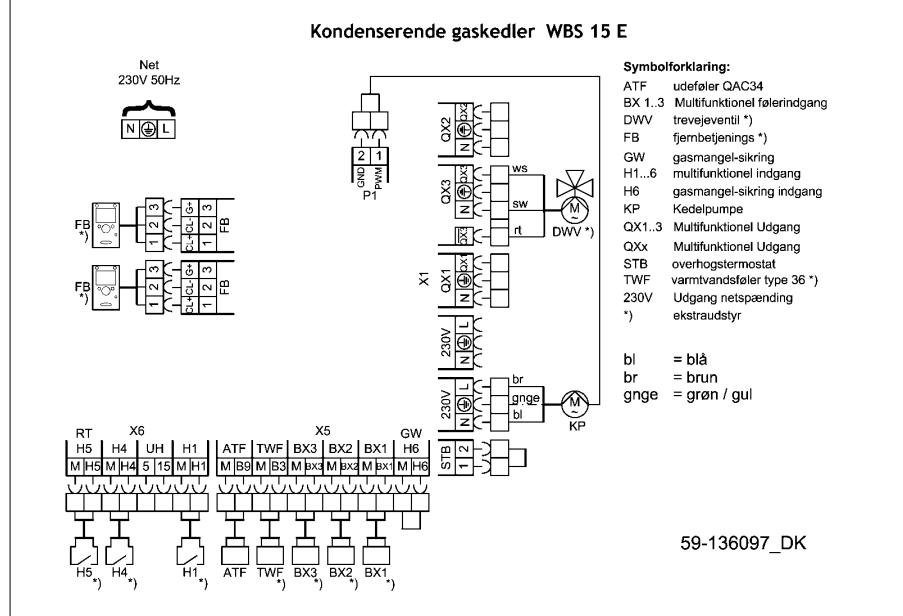

1. Kappens front fjernes.
2. Reguleringsspøjældet vippes fremad

(DK) Installation

3. Tag kedelregulatorens dæksel af
4. Tilslut trevejsventilens tilslutningsledning på tilslutningen QX3 (klemmeliste X1) for kedelregulatoren ISR-LMS (se tilslutningsdiagram, *Fig. 3*)
5. Monter kabelforskruning i bundpladen
6. Før beholderens føler gennem kabelforskruning
7. Tilslut beholderfølerens tilslutningsledning på tilslutningen TWF (klemmeliste X5) for kedelregulatoren ISR-LMS (se tilslutningsdiagram, *Fig. 3*)

Bemærk: Alle ledninger skal placeres i de dertil beregnede kabelkapper i kedlens beklædning og fastgøres i tilkoblingsfeltets trækaflastninger.



1. Uwagi dotyczące niniejszej instrukcji montażu

Przed rozpoczęciem montażu elementów wyposażenia dodatkowego proszę stanowisko zapoznać się z niniejszą instrukcją!

1.1 Treść niniejszej instrukcji montażu

Treścią niniejszej instrukcji jest sposób montażu zestawu orurowania UVS D.



Ponadto należy stosować się do zaleceń *instrukcji montażu gazowego kotła kondensacyjnego WBS*.

1.2 Zastosowane symbole



Niebezpieczeństwo! W przypadku niezastosowania się do tego ostrzeżenia istnieje zagrożenie dla zdrowia i życia.



Niebezpieczeństwo porażenia prądem! W przypadku braku zachowania odpowiedniej ostrożności istnieje niebezpieczeństwo uszkodzenia ciała i zagrożenie dla życia!



Uwaga! W przypadku niezastosowania się do tego ostrzeżenia istnieje niebezpieczeństwo dla środowiska i uszkodzenia urządzenia.



Wskazówka: dodatkowe informacje i przydatne wskazówki.



Odeślanie do dodatkowych informacji zawartych w innych dokumentach.

1.3 Dla kogo przeznaczona jest niniejsza instrukcja montażu?

Niniejsza instrukcja montażu jest przeznaczona dla wykonawcy instalacji ogrzewania montującego elementy wyposażenia dodatkowego.

1.4 Zakres dostawy

- giętki przewód zasilający podgrzewacz c.w.u. (oznaczony czerwonym kolorem)
- giętki przewód powrotny podgrzewacza c.w.u. (oznaczony niebieskim kolorem)
- rurowy przewód zasilający podgrzewacz c.w.u. (uniwersalny)
- rurowy przewód powrotny podgrzewacza c.w.u. (uniwersalny)
- 2 nakrętki kołpakowe $\frac{3}{4}$ "
- zawór trzydrogowy z siłownikiem
- przewód przyłączeniowy zaworu trzydrogowego
- 6 uszczelek (\varnothing 24 mm)
- czujnik temperatury wody w podgrzewaczu c.w.u.
- przepusty kablowe
- tulejki przepustowe

2. Bezpieczeństwo



Niebezpieczeństwo! Należy stosować się do poniższych wskazówek dotyczących bezpieczeństwa! W przeciwnym razie stwarzają Państwo zagrożenie dla siebie i innych.

2.1 Zastosowanie zgodnie z przeznaczeniem

Zestaw oruowania UVS D służy do podłączenia pogzewacza c.w.u. firmy BRÖTJE lub innego producenta do gazowych kotłów kondensacyjnych serii WBS (oruowanie poza kotłem należy wykonać we własnym zakresie).

2.2 Ogólne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa



Niebezpieczeństwo porażenia prądem! Wszelkie prace elektryczne związane z instalacją może wykonywać wyłącznie monter instalacji elektrotechnicznych!



Uwaga! Podczas montowania elementów wyposażenia dodatkowego istnieje niebezpieczeństwo spowodowania poważnych uszkodzeń. Z tego względu elementy wyposażenia dodatkowego powinny być montowane tylko przez specjalistyczne firmy i uruchamiane przez serwisantów posiadających odpowiednie kwalifikacje!

Zastosowane elementy wyposażenia dodatkowego muszą spełniać wymagania regul techniki i być dopuszczone przez producenta do stosowania z tymi elementami wyposażenia dodatkowego.

Stosować wyłącznie oryginalne części.



Wykonywanie we własnym zakresie zmian konstrukcyjnych dotyczących elementów wyposażenia dodatkowego jest niedozwolone, ponieważ może to prowadzić do zagrożenia dla ludzi i uszkodzenia wyposażenia. W przypadku niezastosowania się do tego wymogu wygasza zezwolenie na stosowanie elementów wyposażenia dodatkowego.

3. Montaż



Niebezpieczeństwo porażenia prądem! Odłączyć napięcie od instalacji!
Przed rozpoczęciem prac montażowych od całej instalacji odłączyć napięcie i za-bezpieczyć ją przed ponownym włączeniem!




Niebezpieczeństwo! Prace montażowe wykonuje wyłącznie specjalistyczna firma!
Prace może wykonywać wyłącznie specjalistyczna firma. Pierwsze uruchomienie mogą przeprowadzać serwisanci posiadający odpowiednie kwalifikacje.
Stosować się do zaleceń instrukcji kotła i podgrzewacza c.w.u.



Niebezpieczeństwo poparzenia! Przed zamontowaniem elementów wyposażenia dodatkowego kotło pozostawić do wychłodzenia!


3.1 Wymiary

Rys. 1: Wymiary kotła WBS

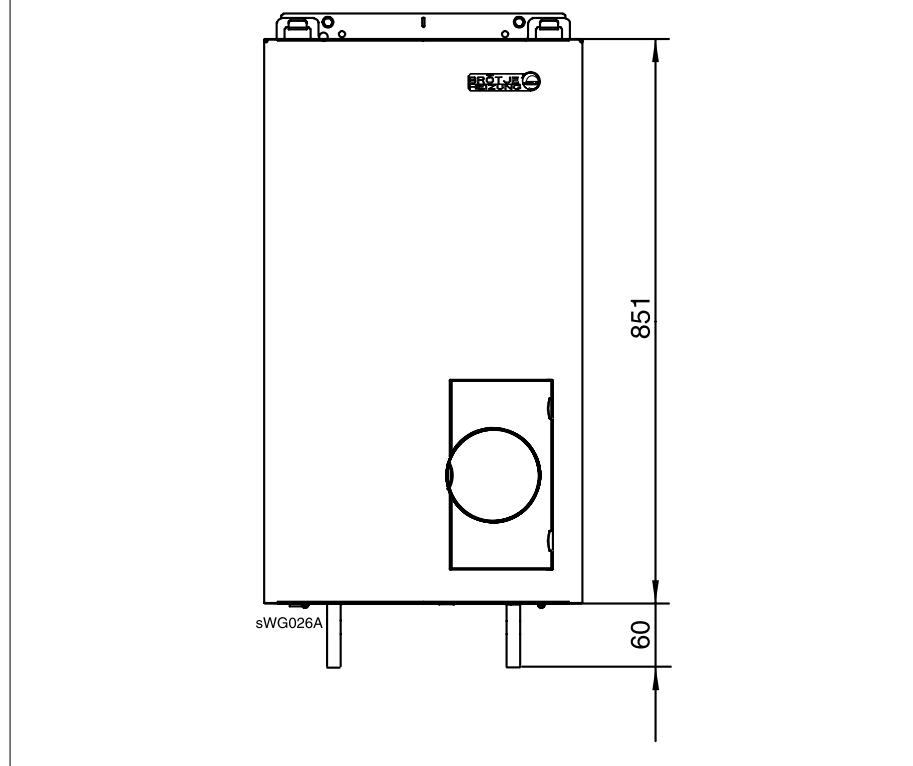

3.2 Montaż zestawu oruowania

Rys. 2: Montaż zestawu oruowania UVS D

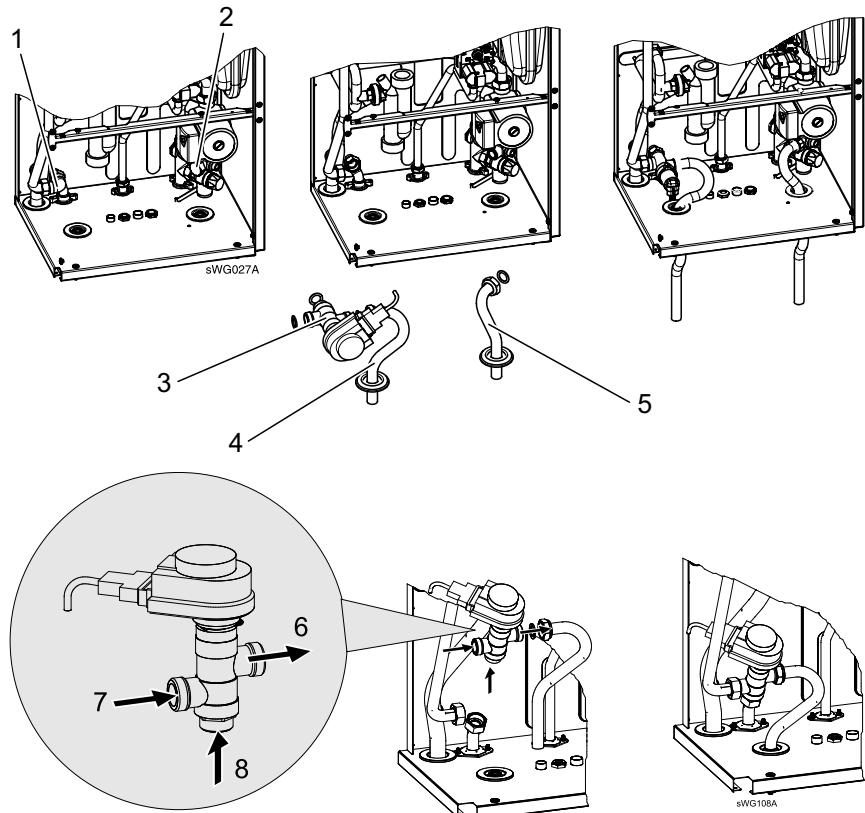

1.	kolanko	5.	przewód powrotny
2.	zaślepka	6.	zasilanie podgrzewacza c.w.u.
3.	zawór trzydrogowy	7.	zasilanie wymiennika ciepła
4.	przewód zasilający	8.	zasilanie c.o.

1. Odłączyć kocioł od instalacji c.o. zamykając zawory odcinające.
2. Spuścić wodę z kotła.
3. Zdjąć przednią ściankę obudowy.
4. Klapę regulacyjną wychylić do przodu.
5. Wymontować kolanko z przewodu zasilającego (Rys. 2) gazowego kotła kondensacyjnego.
6. Wyjąć gumowy korek z dolnej ścianki kotła.
7. W dolnej ściance kotła zamontować tulejki przepustowe.
8. W miejsce kolanka zamontować zawór trzydrogowy wraz z dostarczonymi uszczelkami płaskimi.
9. Odkręcić zaślepkę $\frac{3}{4}$ " z przewodu powrotnego (rys. 2) pod pompą.
10. Przewód zasilający podgrzewacza c.w.u. (oznaczony czerwonym kolorem) zamontować pomiędzy zaworem trzydrogowym i podgrzewaczem c.w.u.
11. Przewód powrotny podgrzewacza c.w.u. (oznaczony niebieskim kolorem) zamontować pomiędzy gazowym kotłem kondensacyjnym i podgrzewaczem c.w.u.



Uwaga! Kocioł musi być hermetycznie szczelny!

Tulejki przepustowe muszą być prawidłowo osadzone. Przepusty muszą być hermetycznie szczelne.

4. Montaż

4.1 Instalacja elektryczna



Niebezpieczeństwo porażenia prądem! Wszelkie prace elektryczne związane z instalacją może wykonywać wyłącznie monter instalacji elektrotechnicznych! Przed rozpoczęciem prac instalacyjnych odłączyć napięcie od całej instalacji! Uziemienie zgodne z przepisami.

Przewody rurowe wodne muszą być podłączone do instalacji przeciwporażeniowej.

Napięcie sieciowe: 1/N/PE
AC 230 V, 50 Hz

W trakcie wykonywania instalacji należy przestrzegać obowiązujących norm oraz przepisów



Wskazówki: Wszystkie przewody poprowadzić wewnątrz obudowy kotła mocując je za pomocą przeznaczonych do tego obejm i zamocować w dławikach w panelu sterowania pracą kotła.

Długość przewodów

Przewody czujnikowe i magistrali komunikacyjnej są przewodami niskiego napięcia. Nie wolno ich układać równolegle do przewodów sieciowych (sygnały zakłócające). W przeciwnym razie należy zastosować przewody ekranowane.

Dopuszczalne długości przewodów:

Przewód miedziany o długości do 20m: 0,8 mm²


Przewód miedziany o długości do 80m: 1 mm²

Przewód miedziany o długości do 120m: 1,5 mm²

Rodzaje przewodów: np. LIYY lub LiYCY 2 x 0,8

4.2 Montaż zestawu orurowania

Rys. 3: Schemat połączeń elektrycznych kotłów WBS

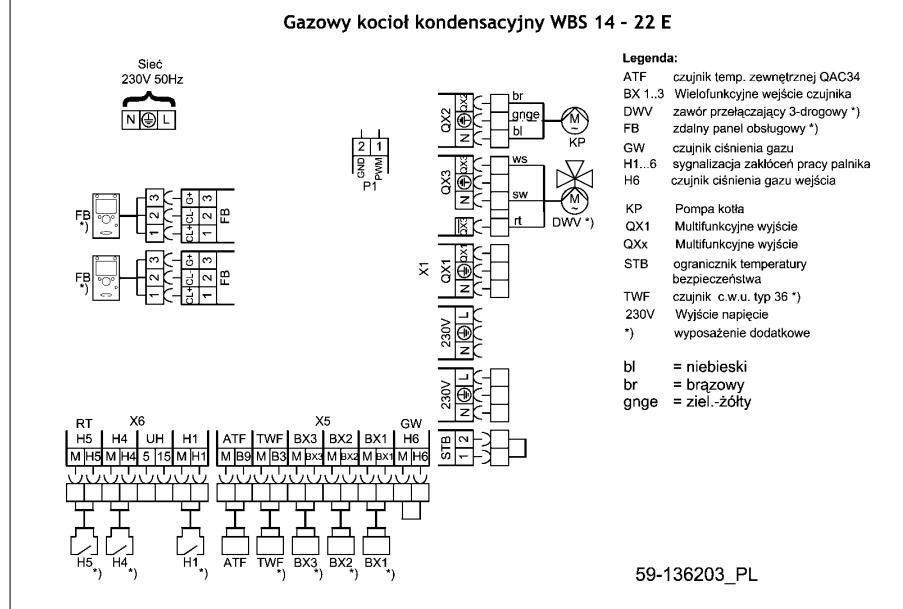

- Zdjąć przednią ściankę obudowy
- Klapę regulacyjną wychylić do przodu

3. Zdjąć pokrywę regulatora kotła.
4. Przewód przyłączeniowy zaworu trzydrogowego podłączyć do wejścia QX3 (na listwie zaciskowej X1) regulatora kotła ISR-LMS (zob. schemat połączeń elektrycznych, Rys. 3)
5. W dolnej ściance kotła zamontować dostarczony przepust kablowy.
6. Czujnik temperatury wody w podgrzewaczu c.w.u. przeprowadzić przez przepust kablowy.
7. Przewód przyłączeniowy czujnika temperatury wody w podgrzewaczu c.w.u. podłączyć do wejścia TWF (na listwie zaciskowej X5) regulatora kotła ISR-LMS (zob. schemat połączeń elektrycznych, Rys. 3)



Wskazówka: wszystkie przewody poprowadzić wewnątrz obudowy kotła w przeznaczonych dla nich obejmach i zamocować w zaciskach modułu sterującego pracą kotła.

1. K tomuto návodu

Před montáží příslušenství si přečtěte pečlivě tento návod.

1.1 Obsahem tohoto návodu



Obsahem tohoto návodu je montáž soupravy propojovacích trubek UVS D.

Kromě toho respektujte *návod k instalaci plynového kondenzačního kotle WBS*.

1.2 Použité symboly



Nebezpečí! Při nerespektování výstrahy hrozí nebezpečí úrazu a nebezpečí ohrožení života.



Nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Při nerespektování výstrahy hrozí nebezpečí úrazu a nebezpečí ohrožení života při zásahu elektrickým proudem!



Pozor! Při nerespektování výstrahy hrozí nebezpečí pro životní prostředí a pro zařízení.



Upozornění/tip: zde naleznete dodatečné informace a užitečné tipy.



Odkaz na dodatečné informace v jiných podkladech.

1.3 Komu je určený tento návod?

Tento návod je určený pro montážního pracovníka / servisního technika, který instaluje příslušenství.

1.4 Rozsah dodávky

- Hadice přívodu do zásobníku (označená červeně)
- Hadice vratné větve ze zásobníku (označená modře)
- Výstup do zásobníku (univerzální)
- Trubka vratné větve zásobníku (univerzální)
- 2 převlečnými maticemi $\frac{3}{4}$ "
- Třícestný ventil s regulační motor
- Připojovací kabel pro třícestný ventil
- 6 těsnění (\varnothing 24 mm)
- Čidlo zásobníku
- Kabelové průchodky se závitem
- Izolační průchodky

2. Bezpečnost



Nebezpečí! Bezpodmínečně respektujte a dodržujte následující bezpečnostní pokyny! Jinak vystavíte nebezpečí ohrožení sebe i jiné.

2.1 Použití v souladu s určeným účelem

Sada potrubních rozvodů slouží UVS D k napojení zásobníku TUV firmy BRÖTJE nebo k napojení zásobníku jiné značky k plynovému kondenzačnímu kotli sérieWBS (externí rozvody ke kotli zajistí uživatel).

2.2 Všeobecné bezpečnostní pokyny



Nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Všechny elekrikářské práce související s instalací smí provádět pouze odborný pracovník s kvalifikací v oblasti elektro!



Pozor! Při instalaci příslušenství hrozí nebezpečí značných věcných škod. Proto smí příslušenství montovat pouze odborná servisní firma a první uvedení do provozu smějí provádět pouze specialisté montážních firem!

Použité příslušenství musí odpovídat technickým předpisům a schválení výrobce musí být společně s tímto příslušenstvím.

Smějí se použít jen originální náhradní díly.



Svévolné přestavby, úpravy a změny příslušenství nejsou povoleny, protože mohou ohrozit osoby a mohou mít za následek poškození příslušenství. Při nerespektování ztrácí schválení příslušenství svou platnost.

3. Montáž



Nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Odpojte přívod napětí do zařízení!

Před provedením instalacních prací je nutno odpojit přívod napětí do celého zařízení od napětí a zajistit proti opětovnému zapnutí!



Nebezpečí! Montážní práce smí provádět pouze specializovaná firma!

Montážní práce smí realizovat pouze odborná montážní firma a zařízení smějí po-prvé uvést do provozu pouze specialisté montážní firmy.


Je nutno respektovat návody k montáži nástěnného kotla a zásobníku.



Nebezpečí opaření! Před montáží příslušenství nechte kotel vychladnout!


3.1 Rozměry

Obr. 1: Rozměry WBS

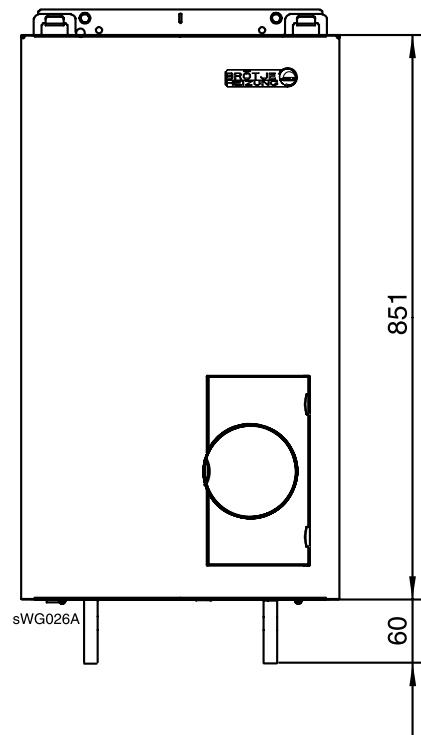

3.2 Montáž soupravy propojovacích trubek

Obr. 2: Montáž soupravy propojovacích trubek UVS D

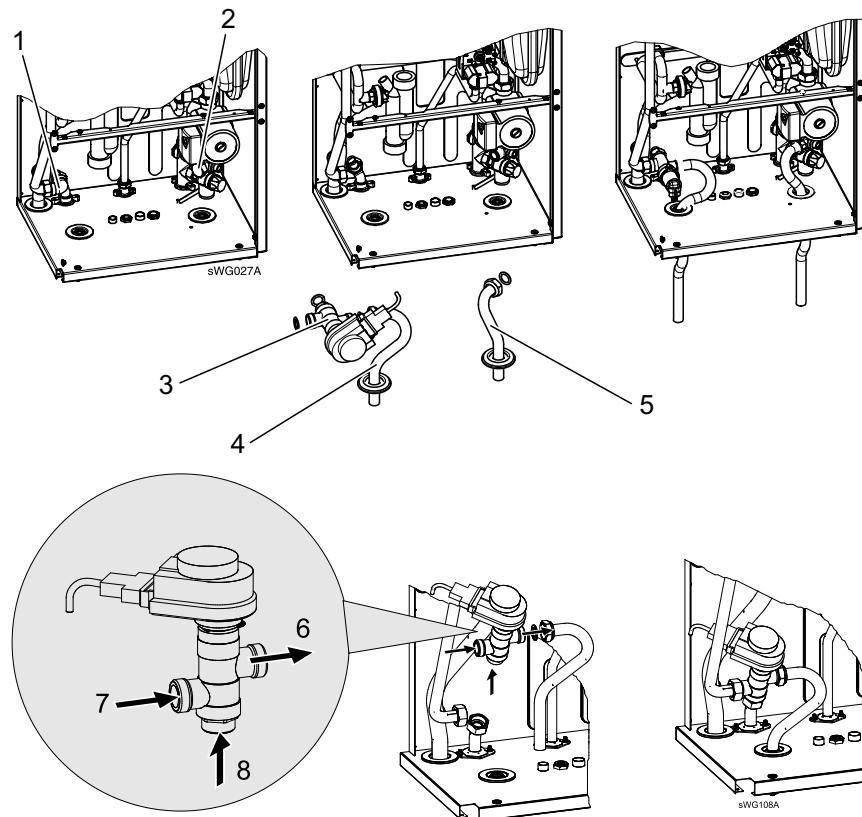

1.	Koleno	5.	Trubka vratné větve
2.	Krytka	6.	Zásobník náběhu
3.	Třícestný ventil	7.	Výměník tepla náběhu
4.	Trubka vtokové větve	8.	Vytápění náběhu

1. Zavřením uzavíracích ventilů odpojte kotel od topné sítě
2. Vypusťte vodu z kotle
3. Demontujte krycí obložení přední stěny
4. Regulační klapku vyklopte ven směrem dopředu
5. Demontujte koleno přívodního potrubí (Obr. 2) z plynového kondenzačního zařízení
6. Vyjměte pryžovou ucpávku v plechovém dnu
7. Namontujte izolační průchody umístěné v plechovém dnu.
8. Namontujte třícestný ventil s přiloženými plochými těsněními na místo kolena
9. Odšroubujte krytku $\frac{3}{4}$ " na potrubí vratné větve (obr. 2) pod čerpadlem
10. Namontujte trubku přívodu do zásobníku (označená červeně) mezi třícestný ventil a zásobník
11. Namontujte trubka vratné větve ze zásobníku (označená modře) mezi vratnou větví plynového kondenzačního zařízení a zásobník

Pozor! Kotel musí být vzduchotěsný (uzavřený spotřebič)!

Dávejte pozor, aby izolační průchody byly dobře upevněné. Průchody musejí být vzduchotěsně uzavřené.



4. Instalace

4.1 Elektrická instalace



Nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Všechny elektrikářské práce související s instalací smí provádět pouze odborný pracovník s kvalifikací v oblasti elektro! Před provedením prací na instalaci je nutno odpojit přívod napětí do celého zařízení! Je nutno dodržet uzemnění v souladu s předpisami.

Potrubí, která vedou vodu, musejí být začleněna do okruhu ochranného vodiče.

Síťové napětí: 1/N/PE
AC 230 V, 50 Hz

Při instalaci je nutno v Německu dodržovat ustanovení VDE a místních předpisů, ve všech ostatních zemích příslušné předpisy.



Upozornění: Všechny kabely musejí být uloženy uvnitř krytu kotle a v kabelových příchytkách, které jsou pro ně určeny, a musejí být upevněny v prvcích k odlehčení tahového pnutí kabelů na rozvodném a spínacím poli.

Délky kabelů

Kabely sběrnice nepřenášejí žádné síťové napětí, nýbrž bezpečné malé napětí. Ne-smějí být vedeny paralelně se síťovými kably (rušivé signály). V opačném případě je nutno instalovat stíněné kably.

Přípustné délky kabelů:

Měděný kabel do 20 m: 0,8 mm²


Měděný kabel do 80 m: 1 mm²

Měděný kabel do 120 m: 1,5 mm²

Typy kabelů: např. LIYY nebo LiYCY 2 x 0,8

4.2 Při instalaci souprava propojovacích trubek

Obr. 3: Schéma připojení WBS

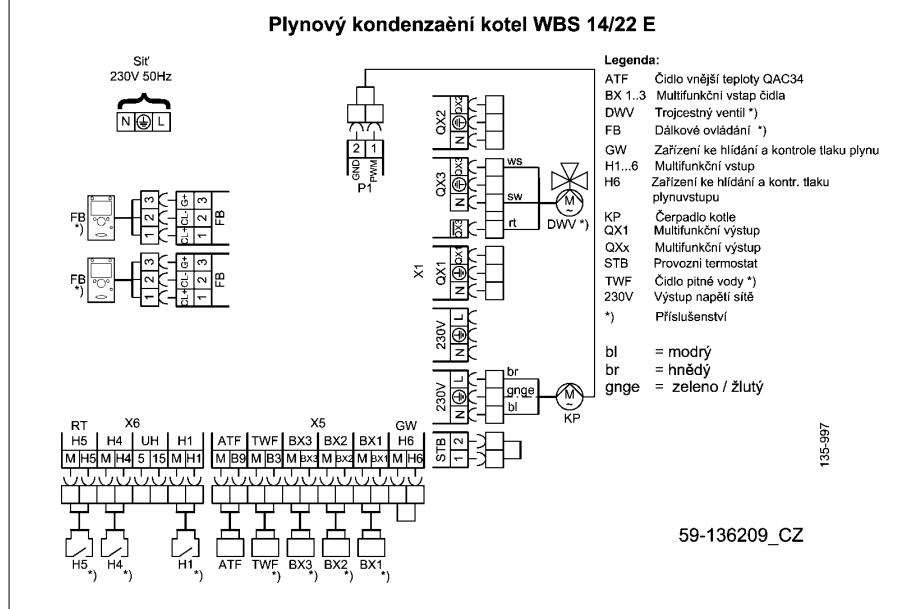

- Demontujte krycí obložení přední stěny
- Regulaèní klapku vyklopte ven smìrem dopøedu

3. Demontujte víko regulace kotle
4. Připojovací kabel trojcestný ventil zapojte na přípojku QX3 (svorkovnice X1) regulace kotle ISR-LMS (viz schéma připojení, *Obr. 3*)
5. Namontujte přiloženou kabelovou průchodku se závitem umístěnou v plechovém dnu
6. Čidlo zásobníku veděte kabelovou průchodkou se závitem
7. Připojovací kabel čidla zásobníku zapojte na přípojku TWF (svorkovnice X5) regulace kotle ISR-LMS (viz schéma připojení, *Obr. 3*)



Upozornění: všechny kabely musejí být uloženy uvnitř krytu kotle a v kabelových příchytkách, které jsou pro ně určeny, a musejí být upevněny v prvcích k odlehčení tahového pnutí kabelů na rozvodném a spínacím poli.

DE Index

A
An wen wendet sich diese Anleitung 5
B
Bestimmungsgemäße Verwendung 6
E
Elektrische Installation allgemein 9
I
Inhalt dieser Anleitung 5
L
Leitungslängen 9
Lieferumfang 5

M
Montage 7, 8
S
Sicherheit allgemein 6
V
Verwendete Symbole 5

FR Index

A
A qui s'adresse ce manuel 11
B
Branchement électrique général 16
C
Contenu des présentes instructions 11
E
Etendue de la livraison 11
L
Longueurs de conduites 16
M
Montage 13, 14

S
Sécurité en général 12
Symboles utilisés 11
U
Utilisation conforme aux fins prévues 12

IT Indice

A
A chi si rivolge questo manuale 18
Allacciamento elettrico generale 23
C
Contenuto di questo manuale 18

D
Dotazione di fornitura 18
L
Lunghezze cavo 23
M
Montaggio 20, 21

S

Sicurezza in generale 19
Simboli utilizzati 18

U

Utilizzo appropriato 19

DK Index

A

Anvendte symboler 25

D

Denne vejlednings indhold 25

E

El-installation generelt 29

F

Forskriftsmæssig anvendelse 26

H

Hvem henvender denne vejledning sig til 25

L

Ledningslængder 29

Leveringsomfang 25

M

Montering 27, 28

S

Sikkerhed generelt 26

PL Indeks

B

Bezpieczeństwo informacje ogólne 32

D

Dla kogo przeznaczona jest niniejsza instrukcja obsługi
31

Długość przewodów 36

I

Instalacja elektryczna - informacje ogólne 36

M

Montaż 33, 34

T

Treść niniejszej instrukcji montażu 31

Z

Zakres dostawy 31

Zastosowane symbole 31

Zastosowanie zgodnie z przeznaczeniem 32

CZ Index

B

Bezpečnost všeobecně 39

D

Délky kabelů 42

E

Elektrická instalace všeobecně 42

K

Komu je určený tento návod? 38

M

Montáž 40, 41

O

Obsahem tohoto návodu 38

P

Použité symboly 38

Použití v souladu s určeným účelem 39

R

Rozsah dodávky 38

Raum für Notizen / Notices / Appunti / Plads til notater / Notatki / Místo pro poznámky:

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Maßangaben unverbindlich.



August Brötje GmbH · Postfach 13 54 · 26171 Rastede
Telefon 04402 80-0 · Telefx 04402 80-583 · www.broetje.de

PART OF BDR THERMEA